 


# Betriebsanleitung Zähl-/ Rezeptur- und Füllstandkontrollwaagen

## KERN CKE/NKE/QKE

Version 1.2  
01/2008  
D





# KERN CKE/NKE/QKE

Version 1.2 01/2008

**Betriebsanleitung**

**Zähl-/ Rezeptur- und Füllstandkontrollwaagen**

## Inhaltsverzeichnis


<b>1</b>	<b>MODE – MENÜ</b> .....	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Technische Daten</b> .....	<b>5</b>
2.1	KERN CKE/NKE/QKE.....	5
<b>3</b>	<b>Grundlegende Hinweise (Allgemeines)</b> .....	<b>5</b>
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	5
3.2	Sachwidrige Verwendung.....	5
3.3	Gewährleistung.....	6
3.4	Prüfmittelüberwachung.....	6
<b>4</b>	<b>Grundlegende Sicherheitshinweise</b> .....	<b>6</b>
4.1	Hinweise in der Betriebsanleitung beachten .....	6
4.2	Ausbildung des Personals.....	6
<b>5</b>	<b>Transport und Lagerung</b> .....	<b>6</b>
5.1	Kontrolle bei Übernahme .....	6
5.2	Verpackung .....	6
<b>6</b>	<b>Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme</b> .....	<b>7</b>
6.1	Aufstellort, Einsatzort .....	7
6.2	Auspacken.....	7
6.2.1	Aufstellen .....	7
6.3	Netzanschluss.....	7
6.4	Anschluss von Peripheriegeräten.....	7
6.5	Erstinbetriebnahme .....	7
6.6	Justierung .....	8
6.7	Justieren (siehe Kapitel 7.4.1) .....	8
6.8	Eichung.....	8
<b>7</b>	<b>Betrieb</b> .....	<b>9</b>
7.1	Bedienfeld Anzeige CKE.....	9
7.2	Bedienfeld Anzeige NKE.....	10
7.3	Bedienfeld Anzeige QKE.....	11
7.4	Bedienung .....	12
7.4.1	Justieren KERN CKE / NKE / QKE .....	12
7.4.2	Geschwindigkeit KERN CKE / NKE / QKE.....	12
7.4.3	Auto Off KERN CKE / NKE / QKE.....	12
7.4.4	Volumenbewertung - nur KERN QKE !!! .....	14

7.4.4.1	Volumenbewertung ohne manuelle Eingabe .....	14
7.4.4.2	Volumenbewertung mit manueller Taraeingabe .....	14
7.4.4.3	Volumenbewertung mit manueller Tara- und Bruttoeingabe .....	14
7.4.5	Hinterleuchtung der Anzeige .....	14
<b>7.5</b>	<b>Datenausgang RS 232 C .....</b>	<b>15</b>
<b>7.6</b>	<b>Schnittstelle RS 232C .....</b>	<b>16</b>
7.6.1	Es gibt 4 Arten der Datenausgabe über RS 232C.....	16
7.6.2	Beschreibung des Datentransfers .....	16
7.6.3	Numerator .....	16
<b>7.7</b>	<b>Drucker.....</b>	<b>17</b>
<b>7.8</b>	<b>Unterflurwägung.....</b>	<b>17</b>
<b>8</b>	<b>Wartung, Instandhaltung, Entsorgung .....</b>	<b>18</b>
8.1	Reinigen .....	18
8.2	Wartung, Instandhaltung .....	18
8.3	Entsorgung .....	18
<b>9</b>	<b>Kleine Pannenhilfe.....</b>	<b>18</b>
<b>10</b>	<b>Konformitätserklärung .....</b>	<b>19</b>

# 1 MODE – MENÜ

Aufrufen des Mode-Menüs: Waage einschalten, Tara- Taste halten und ON/OFF- Taste drücken.  
Tara- Taste wieder loslassen.

## CKE

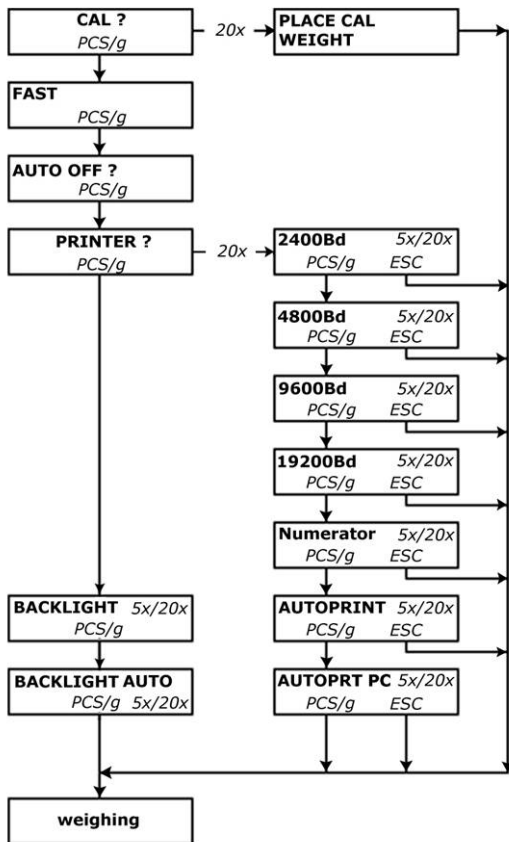


## Werkseinstellungen:

9600bd: YES  
Fast: 3


## Tastaturübersicht / Funktion

No	Yes

## NKE

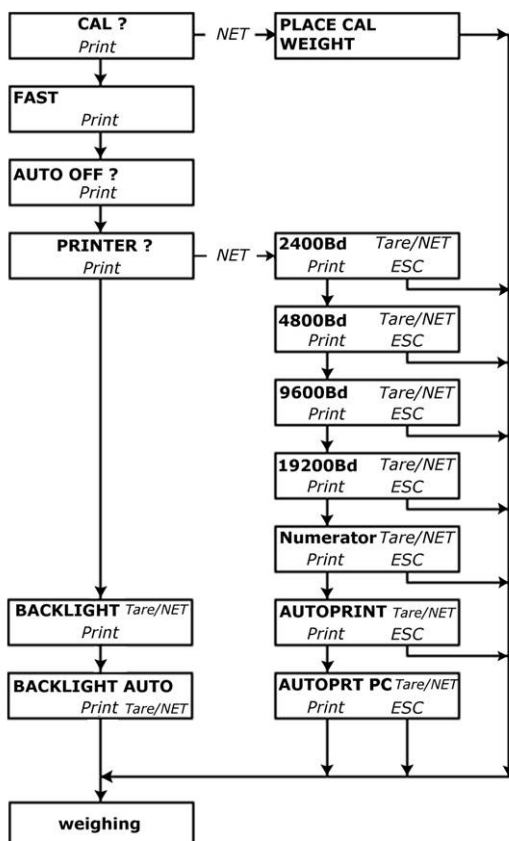

## QKE

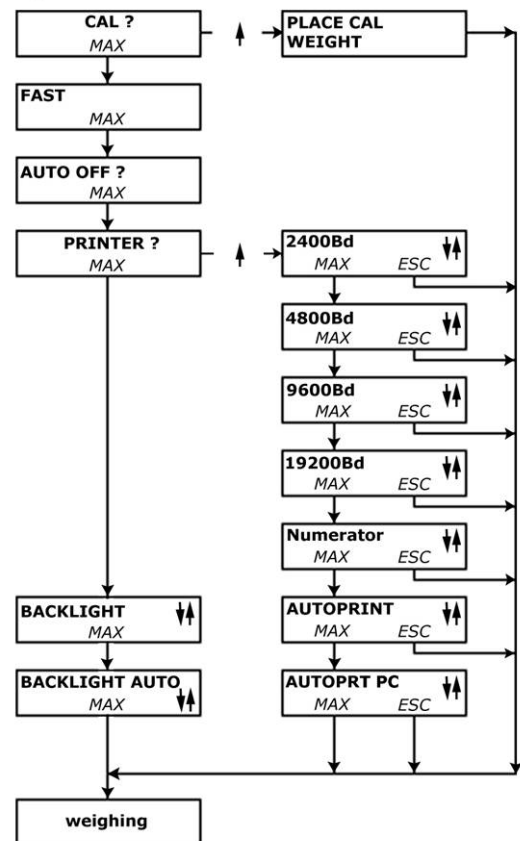

## 2 Technische Daten

### 2.1 KERN CKE/NKE/QKE

<b>KERN</b>	<b>8k0.05</b>	<b>16k0.1</b>	<b>36k0.2</b>	<b>65k0.5</b>
<i>Ablesbarkeit (d)</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Wägebereich (Max)</i>	8.100 g	16.100 g	36.100 g	65.100 g
<i>Tarierbereich (subtraktiv)</i>	8.100 g	16.100 g	36.100 g	65.100 g
<i>Reproduzierbarkeit</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Linearität ±</i>	0,15 g	0,3 g	0,6 g	1,5 g
<i>Kleinstes Stückgewicht</i>	0,05 g	0,1 g	0,2 g	0,5 g
<i>Empf. Justiergewicht F1</i>	5 kg + 2 kg	10 kg + 5 kg	20 kg + 10 kg	50 kg
<i>Eichfähig</i>	nein			
<i>Einschwingzeit (typisch)</i>	2 sec.			
<i>Zulässige Umgebungstemperatur</i>	+ 10 °C...+ 40 °C			
<i>Luftfeuchtigkeit</i>	max. 80% rel. (nicht kondensierend)			
<i>Vibrationsfilter</i>	ja			
<i>Gehäuse (B x T x H) mm</i>	350x390x120			
<i>Wägeplatte, Edelstahl</i>	340x240			
<i>Einheiten</i>	s. Menue			
<i>Gewicht kg (netto)</i>	6,5			
<i>Datenschnittstelle</i>	ja (RS232)			

## 3 Grundlegende Hinweise (Allgemeines)

Unbedingt vor Aufstellung und Inbetriebnahme die gesamte Betriebsanleitung durcharbeiten und beachten!

### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Waage dient der Bestimmung des Wägewertes von Wägegut. Sie ist zur Verwendung als „nichtselbsttätige Waage“ vorgesehen, d.h. das Wägegut wird manuell, vorsichtig und mittig auf die Wägeplatte aufgebracht. Nach Erreichen eines stabilen Wägewertes kann der Wägewert abgelesen werden.

### 3.2 Sachwidrige Verwendung

Waage nicht für dynamische Verwiegungen verwenden. Werden kleine Mengen vom Wägegut entnommen oder zugeführt, so können durch die in der Waage vorhandene „Stabilitätskompensation“ falsche Wägeergebnisse angezeigt werden! (Beispiel: Langsames Herausfließen von Flüssigkeiten aus einem auf der Waage befindlichen Behälter.)

Keine Dauerlast auf der Wägeplatte belassen. Diese kann das Messwerk beschädigen.

Stöße und Überlastungen der Waage über die angegebene Höchstlast (Max), abzüglich einer eventuell bereits vorhandenen Taralast, unbedingt vermeiden. Waage könnte hierdurch beschädigt werden.

Waage niemals in explosionsgefährdeten Räumen betreiben. Die Serienausführung ist nicht Ex-geschützt.

Die Waage darf nicht konstruktiv verändert werden. Dies kann zu falschen Wägeergebnissen, sicherheitstechnischen Mängeln sowie der Zerstörung der Waage führen.

Die Waage darf nur gemäß den beschriebenen Vorgaben eingesetzt werden. Abweichende Einsatzbereiche/Anwendungsgebiete sind von KERN schriftlich freizugeben.

### **3.3 Gewährleistung**

Gewährleistung erlischt bei

- Nichtbeachten unserer Vorgaben in der Betriebsanleitung
- Verwendung außerhalb der beschriebenen Anwendungen
- Veränderung oder Öffnen des Gerätes
- mechanische Beschädigung, und Beschädigung durch Medien, Flüssigkeiten
- natürlichem Verschleiß und Abnutzung
- nicht sachgemäße Aufstellung oder elektrische Installation
- Überlastung des Messwerkes

### **3.4 Prüfmittelüberwachung**

Im Rahmen der Qualitätssicherung müssen die messtechnischen Eigenschaften der Waage und eines eventuell vorhandenen Prüfgewichtes in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Der verantwortliche Benutzer hat hierfür ein geeignetes Intervall sowie die Art und den Umfang dieser Prüfung zu definieren. Informationen bezüglich der Prüfmittelüberwachung von Waagen sowie die hierfür notwendigen Prüfgewichte sind auf der KERN- Homepage ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)) verfügbar. In unserem akkreditierten DKD- Kalibrierlaboratorium können Prüfgewichte und Waagen schnell und kostengünstig kalibriert werden (Rückführung auf das nationale Normal).

## **4 Grundlegende Sicherheitshinweise**

### **4.1 Hinweise in der Betriebsanleitung beachten**

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Aufstellung und Inbetriebnahme sorgfältig durch, selbst dann, wenn Sie bereits über Erfahrungen mit KERN- Waagen verfügen.

### **4.2 Ausbildung des Personals**

Das Gerät darf nur von geschulten Mitarbeitern bedient und gepflegt werden.

## **5 Transport und Lagerung**

### **5.1 Kontrolle bei Übernahme**

Überprüfen Sie bitte die Verpackung sofort beim Eingang sowie das Gerät beim Auspacken auf eventuell sichtbare äußere Beschädigungen.

Bei sichtbaren Beschädigungen lassen Sie sich die Beschädigung vom Überbringer durch Unterschrift bestätigen. Ware und Verpackung nicht verändern, keine Teile der Lieferung entnehmen. Melden Sie den Schaden sofort (innerhalb von 24 Std.) dem Paketdienst schriftlich an.

### **5.2 Verpackung**

Bewahren Sie alle Teile der Originalverpackung für einen eventuell notwendigen Rücktransport auf.

Für Rücktransport ist nur die Originalverpackung zu verwenden.

Trennen Sie vor dem Versand alle angeschlossenen Kabel und losen/beweglichen Teile, entfernen Sie die Wägeplatte.

Bringen sie evt. vorgesehene Transportsicherungen an. Sichern Sie alle Teile z.B. Glaswindschutz, Wägeplatte, Netzteil etc gegen verrutschen und Beschädigung.

## **6 Auspacken, Aufstellung und Inbetriebnahme**

### **6.1 Aufstellort, Einsatzort**

Die Waagen sind so konstruiert, dass unter den üblichen Einsatzbedingungen zuverlässige Wäageergebnisse erzielt werden.

Exakt und schnell arbeiten Sie, wenn Sie den richtigen Standort für Ihre Waage wählen.

#### ***Beachten Sie deshalb am Aufstellort folgendes:***

- Waage auf eine stabile, gerade Fläche stellen;
- extreme Wärme sowie Temperaturschwankungen z.B. durch Aufstellen neben der Heizung oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden;
- Waage vor direktem Luftzug durch geöffnete Fenster und Türen schützen;
- Erschütterungen während des Wägens vermeiden;
- Waage vor hoher Luftfeuchtigkeit, Dämpfen und Staub schützen;
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit starker Feuchtigkeit aus. Eine nicht erlaubte Betauung (Kondensation von Luftfeuchtigkeit am Gerät) kann auftreten, wenn ein kaltes Gerät in eine wesentlich wärmere Umgebung gebracht wird. Akklimatisieren Sie in diesem Fall das vom Netz getrennte Gerät ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur.
- statische Aufladung von Wägegut, Wäagebehälter und Windschutz vermeiden.

Beim Auftreten von elektromagnetischen Feldern, bei statischen Aufladungen sowie bei instabiler Stromversorgung sind große Anzeigeabweichungen (falsche Wäageergebnisse) möglich. Der Standort muss dann gewechselt werden.

### **6.2 Auspacken**

Die Waage vorsichtig aus der Verpackung nehmen, Plastikhülle entfernen und die Waage am vorgesehenen Arbeitsplatz aufstellen.

#### **6.2.1 Aufstellen**

Die Waage ist so aufzustellen, dass die Wäageplatte genau waagrecht steht.

### **6.3 Netzanschluss**

Die Stromversorgung erfolgt über das externe Netzgerät. Der aufgedruckte Spannungswert muss mit der örtlichen Spannung übereinstimmen.

Verwenden Sie nur KERN- Originalnetzgeräte. Die Verwendung anderer Fabrikate bedarf der Zustimmung von Kern.

### **6.4 Anschluss von Peripheriegeräten**

Vor Anschluss oder Trennen von Zusatzgeräten (Drucker, PC) an die Datenschnittstelle muss die Waage unbedingt vom Netz getrennt werden.

Verwenden Sie mit Ihrer Waage ausschließlich Zubehör und Peripheriegeräte von KERN, diese sind optimal auf Ihre Waage abgestimmt.

### **6.5 Erstinbetriebnahme**

Eine Anwärmzeit von 2 Stunden nach dem Einschalten stabilisiert die Messwerte.

Die Genauigkeit der Waage ist abhängig von der örtlichen Fallbeschleunigung. Unbedingt die Hinweise im Kapitel „Justierung“ beachten.

## 6.6 Justierung

Da der Wert der Fallbeschleunigung nicht an jedem Ort der Erde gleich ist, muss jede Waage – gemäss dem zugrundeliegenden physikalischen Wägeprinzip – am Aufstellort auf die dort herrschende Fallbeschleunigung abgestimmt werden (nur wenn die Waage nicht bereits im Werk auf den Aufstellort justiert wurde). Dieser Justiervorgang, muss bei der ersten Inbetriebnahme, nach jedem Standortwechsel sowie bei Schwankungen der Umgebungstemperatur durchgeführt werden. Um genaue Messwerte zu erhalten, empfiehlt es sich zudem, die Waage auch im Wägebetrieb periodisch zu justieren.

## 6.7 Justieren (siehe Kapitel 7.4.1)

Mit einem Justiergewicht ist die Waagengenauigkeit jederzeit überprüfbar und neu einstellbar.

**Achtung:** Bei geeichten Waagen ist die Justiermöglichkeit verunmöglicht.

### **Vorgehen bei der Justierung:**

Stabile Umgebungsbedingungen beachten. Eine kurze Anwärmzeit von ca. 15 Minuten zur Stabilisierung ist notwendig.

## 6.8 Eichung

### Allgemeines:

Nach der EU-Richtlinie 90/384/EWG müssen Waagen amtlich geeicht sein, wenn sie wie folgt verwendet werden (gesetzlich geregelter Bereich):

- a) Im geschäftlichen Verkehr, wenn der Preis einer Ware durch Wägung bestimmt wird.
- b) Bei der Herstellung von Arzneimitteln in Apotheken sowie bei Analysen im medizinischen und pharmazeutischen Labor.
- c) Zu amtlichen Zwecken
- d) bei der Herstellung von Fertigpackungen

Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihr örtliches Eichamt.

### Eichhinweise


Für die in den technischen Daten als eichfähig gekennzeichnete Waagen liegt eine EU Bauartzulassung vor. Wird die Waage wie oben beschrieben im eichpflichtigen Bereich eingesetzt, so muss diese amtlich geeicht sein und regelmäßig nachgeeicht werden.








Die Nacheichung einer Waage erfolgt nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen der Länder. Die Eichgültigkeitsdauer in Deutschland z. B. beträgt für Waagen in der Regel 2 Jahre.

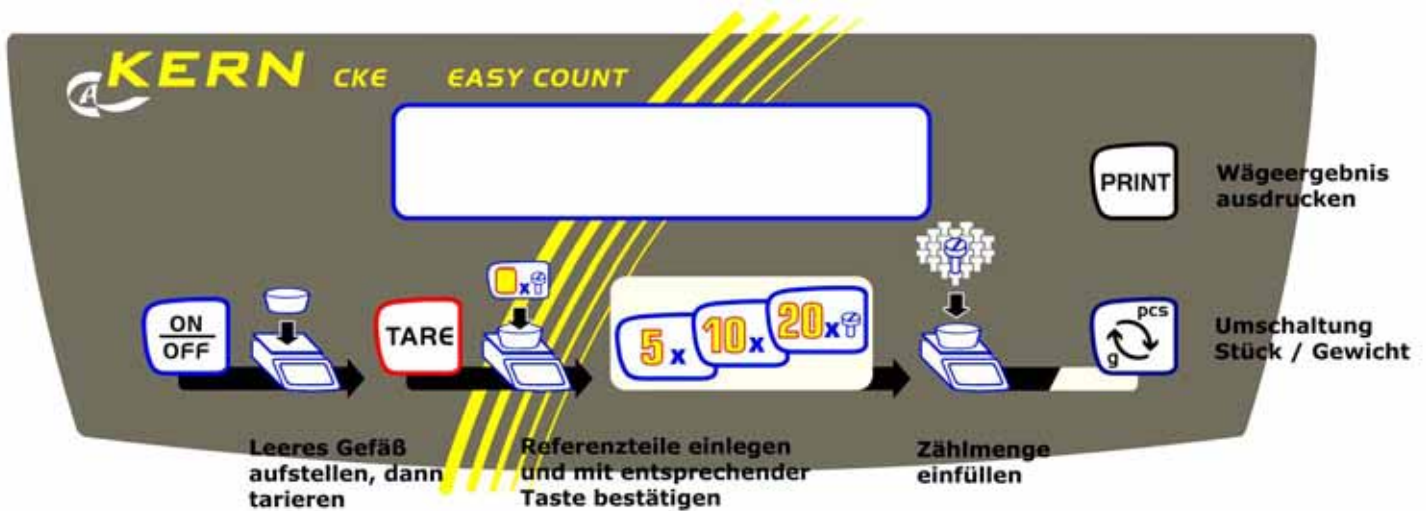Die gesetzlichen Bestimmungen des Verwendungslandes sind zu beachten!

## 7 Betrieb

### 7.1 Bedienfeld Anzeige CKE








-  EIN / AUS
-  Trieren;  
In Verbindung mit ON/OFF-Taste das Mode-Menü aufrufen.
-  Bildung der Referenz mit 5 Teilen;  
Im Modemenü: NO-Funktion
-  Bildung der Referenz mit 10 Teilen
-  Bildung der Referenz mit 20 Teilen;  
Im Modemenü: YES-Funktion
-  Umschaltung pcs ↔g;  
Im Menü: Mode-Funktion.
-  Wägeergebnis ausdrucken.

Display-Symbol	Bedeutung
==OVERLOAD==	Überlast: Der Wägebereich ist überschritten
=====	Unterlast: Der Wägebereich ist unterschritten
<<	Im Zähl- und %-modus: Teil zu leicht
→	Waage ist im Zählbetrieb und zeigt momentan den Gewichtswert der Zählmenge an

## 7.2 Bedienfeld Anzeige NKE



-  EIN / AUS
-  TARIEREN;  
In Verbindung mit ON/OFF-Taste das Mode-Menü aufrufen.  
Im Modemenü: NO-Funktion.
-  Nettogewicht / TARIERUNG der Komponente;  
Im Modemenü: YES-Funktion.
-  SUMMENBILDUNG des Gebindes.
-  WÄGEERGEBNIS AUSDRUCKEN;  
Im Menü die Mode-Funktion.

### Display-Symbol Bedeutung

==OVERLOAD==	Überlast: Der Wägebereich ist überschritten
=====	Unterlast: Der Wägebereich ist unterschritten
NET	Im Zähl- und %-modus: Teil zu leicht
SUM	Waage ist im Zählbetrieb und zeigt momentan den Gewichtswert der Zählmenge an

### 7.3 Bedienfeld Anzeige QKE



EIN / AUS



Tarieren;  
Abspeichern des Tara- Wertes;  
In Verbindung mit ON/OFF-Taste das Mode-Menü aufrufen.



Abspeichern des Bruttowertes;  
Im Mode-Menü: Modelfunktion



Wäageergebnis ausdrucken.



Bei Eingabe von Tarawert + Bruttowert: Erhöhung des Wertes;  
Im Mode-Menü: YES-Funktion



Bei Eingabe von Tarawert + Bruttowert: Reduzierung des Wertes;  
Im Mode-Menü: NO-Funktion



Bei Eingabe von Tarawert + Bruttowert: Anwahl der Dekaden nach rechts



Bei Eingabe von Tara -+ Bruttowert: Anwahl der Dekaden nach links

#### Display-Symbol

#### Bedeutung

==OVERLOAD==

Überlast: Der Wägebereich ist überschritten

=====

Unterlast: Der Wägebereich ist unterschritten

NET

Taragewicht der Komponente beim Rezeptieren

## 7.4 Bedienung

### 7.4.1 JUSTIEREN / ADJUST

KERN CKE

Vor dem ersten Gebrauch und in regelmäßigen Abständen muss die Waage am Aufstellort **justiert** werden.

Bitte die Aufwärmzeit in Kapitel "Erstinbetriebnahme" beachten.

Während des Justiervorgangs sind Erschütterungen und Störungen unbedingt zu vermeiden !!



### 7.4.2 GESCHWINDIGKEIT / FILTER / SPEED

KERN CKE

Die Waage kann stufenweise von 1-5 an den Aufstellungsort angepasst werden.

Stufe 1 : = sehr gute Aufstellungsbedingungen, **schnelle Anzeige / geringe Filterung** (z. B. dosieren)

Stufe 5 : = schlechte Aufstellungsbedingungen, **langsame Anzeige / hohe Filterung** (bei unruhiger Umgebung)

Beispiel: Dosierwägungen erfordern eine höhere Anzeigegeschwindigkeit, was mit der "Fast"- Einstellung im MODE-Programm eingestellt werden kann.



### 7.4.3 AUTO OFF ein / aus active / inactive

KERN CKE

Die **Auto-Off** - Funktion schaltet die Waage nach etwa 60 Sekunden aus, wenn sie nicht benutzt wird.



### 7.4.1 JUSTIEREN / ADJUST

KERN NKE

Vor dem ersten Gebrauch und in regelmäßigen Abständen muss die Waage am Aufstellort **justiert** werden.

Bitte die Aufwärmzeit in Kapitel "Erstinbetriebnahme" beachten.

Während des Justiervorgangs sind Erschütterungen und Störungen unbedingt zu vermeiden !!



### 7.4.2 GESCHWINDIGKEIT / FILTER / SPEED

KERN NKE

Die Waage kann stufenweise von 1-5 an den Aufstellungsort angepasst werden.

Stufe 1 : = sehr gute Aufstellungsbedingungen, **schnelle Anzeige / geringe Filterung** (z. B. dosieren)

Stufe 5 : = schlechte Aufstellungsbedingungen, **langsame Anzeige / hohe Filterung** (bei unruhiger Umgebung)

Beispiel: Dosierwägungen erfordern eine höhere Anzeigegeschwindigkeit, was mit der "Fast"- Einstellung im MODE-Programm eingestellt werden kann.



### 7.4.3 AUTO OFF ein / aus active / inactive

KERN NKE

Die **Auto-Off** - Funktion schaltet die Waage nach etwa 60 Sekunden aus, wenn sie nicht benutzt wird.



### 7.4.1 JUSTIEREN / ADJUST

KERN QKE

Vor dem ersten Gebrauch und in regelmäßigen Abständen muss die Waage am Aufstellort **justiert** werden.

Bitte die Aufwärmzeit in Kapitel "Erstinbetriebnahme" beachten.

Während des Justiervorgangs sind Erschütterungen und Störungen unbedingt zu vermeiden !!



### 7.4.2 GESCHWINDIGKEIT / FILTER / SPEED

KERN QKE

Die Waage kann stufenweise von 1-5 an den Aufstellungsort angepasst werden.

Stufe 1 : = sehr gute Aufstellungsbedingungen, **schnelle Anzeige / geringe Filterung** (z. B. dosieren)

Stufe 5 : = schlechte Aufstellungsbedingungen, **langsame Anzeige / hohe Filterung** (bei unruhiger Umgebung)

Beispiel: Dosierwägungen erfordern eine höhere Anzeigegeschwindigkeit, was mit der "Fast"- Einstellung im MODE-Programm eingestellt werden kann.











### 7.4.3 AUTO OFF ein / aus active / inactive

KERN QKE

Die **Auto-Off** - Funktion schaltet die Waage nach etwa 60 Sekunden aus, wenn sie nicht benutzt wird.



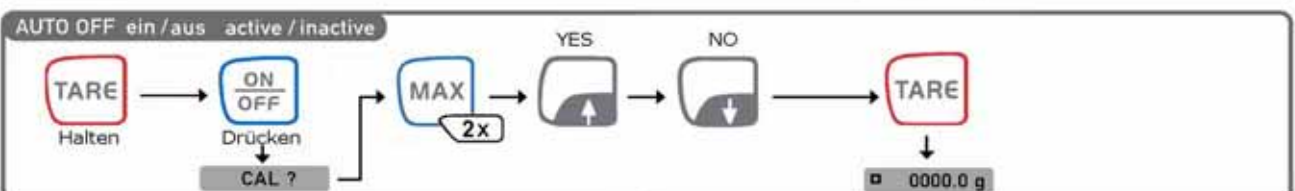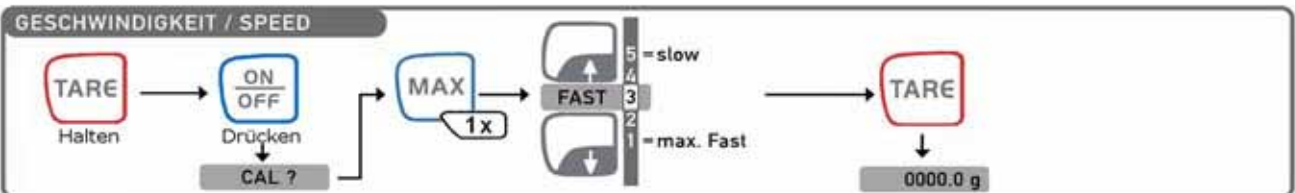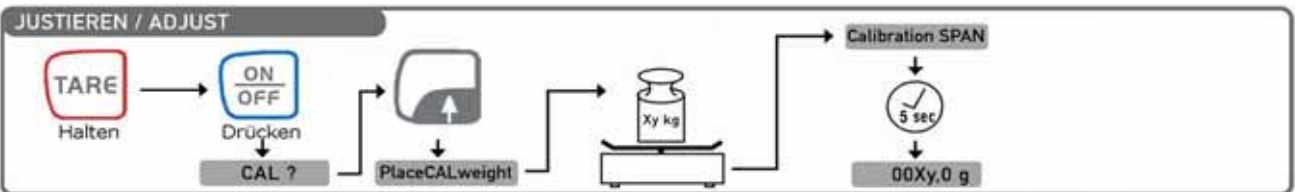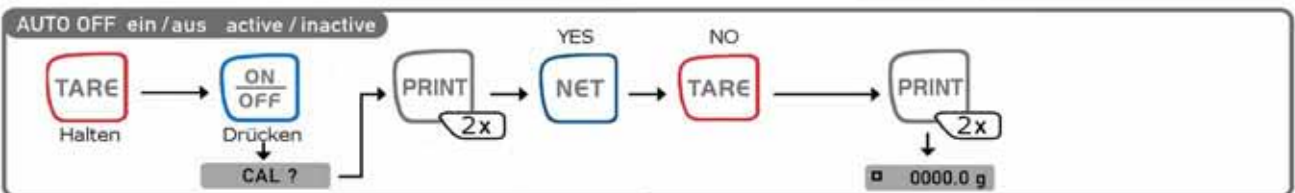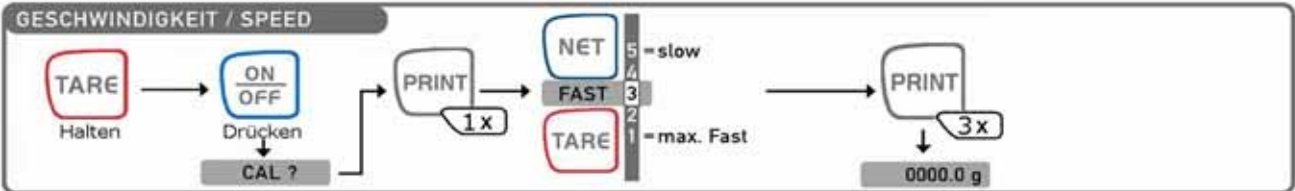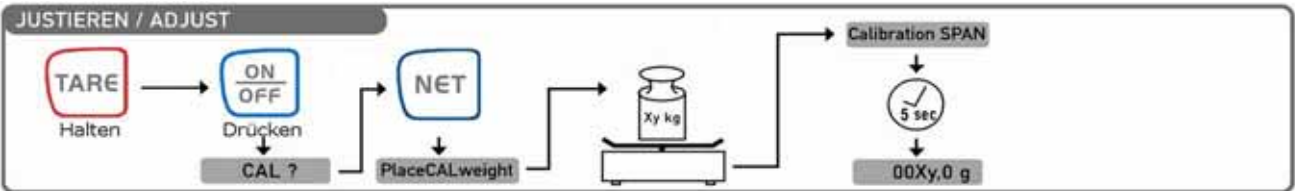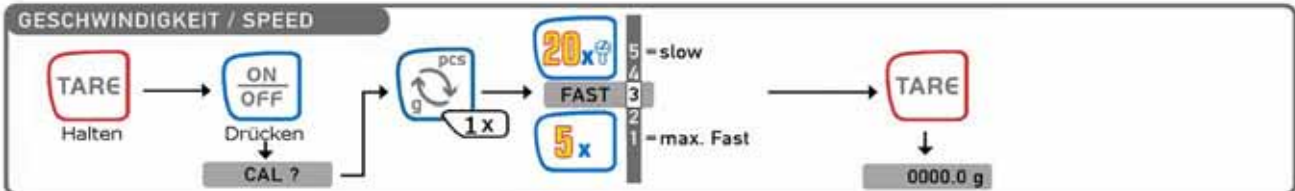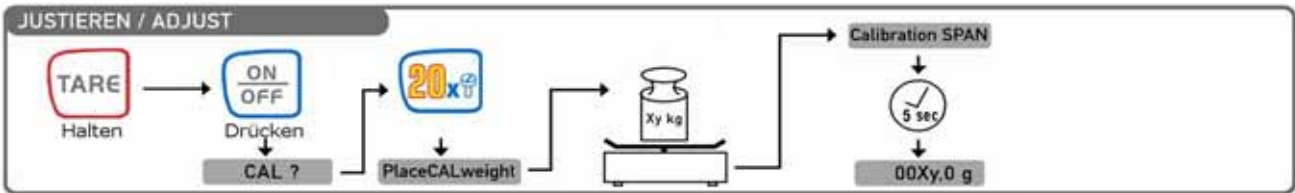

## **7.4.4 Volumenbewertung - nur KERN QKE !!!**

### **7.4.4.1 Volumenbewertung ohne manuelle Eingabe**

- Waage einschalten
- Leeres Gefäß aufstellen und tarieren
- Behälter mit Idealfüllung (100%) aufstellen und Wert über die MAX-Taste abspeichern
- Nun können weitere gefüllte Behälter über die Prozentanzeige (%) qualifiziert werden

### **7.4.4.2 Volumenbewertung mit manueller Taraeingabe**

- Waage einschalten
- Irgendeine Pfeiltaste drücken
- Mit den horizontalen Pfeiltasten Dekade auswählen
- Mit den vertikalen Pfeiltasten Ziffernwert auswählen
- Eingabewert durch Drücken der Tara-Taste abspeichern
- Behälter mit Idealfüllung (100%) aufstellen und Wert über die MAX-Taste abspeichern
- Nun können weitere gefüllte Behälter über die Prozentanzeige (%) qualifiziert werden

### **7.4.4.3 Volumenbewertung mit manueller Tara- und Bruttoeingabe**

- Waage einschalten
- Irgendeine Pfeiltaste drücken
- Mit den horizontalen Pfeiltasten Dekade auswählen
- Mit den vertikalen Pfeiltasten Ziffernwert auswählen
- Eingabe des Tarawertes über Tara-Taste abspeichern
- Eingabe des Bruttowertes über MAX-Taste abspeichern
- Nun können weitere gefüllte Behälter über die Prozentanzeige (%) qualifiziert werden

## **7.4.5 Hinterleuchtung der Anzeige**

Bei eingeschalteter Waage und Nullanzeige das Waagenmenue wie in Kapitel 1 beschrieben aufrufen. Mit der für das entsprechende Modell notwendigen Taste den Menüpunkt „Backlight“ auswählen. Mit der „YES“-Taste bestätigen, um die Hinterleuchtung dauerhaft einzuschalten. Durch Drücken der „NO“-Taste wird die Hinterleuchtung wieder abgeschaltet.

Soll die Hinterleuchtung der Anzeige zeitgesteuert abgeschaltet werden (zur Batterieschonung), so kann durch Drücken der entsprechenden Menüfortsetzungstaste der Menüpunkt „Backlight auto“ ausgewählt und mit der „YES“-Taste bestätigt werden. Diese schaltet sich dann 10 Sek. nach Erreichen eines stabilen Wägewertes automatisch ab.

## 7.5 Datenausgang RS 232 C


### Technische Daten

8-bit ASCII Code

- 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbits, kein Paritätsbit
- Baudrate wählbar auf 2400, 4800, 9600 Baud (Werkseinstellung) und 19200 Baud.
- Sub-D Stecker 9-polig notwendig
- Bei Betrieb mit Schnittstelle ist der fehlerfreie Betrieb nur mit dem entsprechenden KERN-Schnittstellenkabel (max. 2m) sichergestellt

### Pinbelegung der Waagenausgangsbuchse (Frontansicht)

Sub-D-Buchse 9 pol.

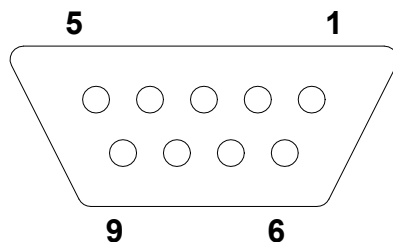

Pin 2: Transmit data

Pin 3: Receive data

Pin 5: Signal ground

### Baudrate

Die Baudrate zur Übertragung der Messwerte wird mit der MODE- Taste eingestellt. Im folgenden Beispiel wird die Baudrate auf 4800 Baud eingestellt.

<b>Baudrate einstellen KERN CKE</b>	<b>Anzeige</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waage einschalten</li> <li>2. Tara-Taste drücken und halten</li> <li>3. ON/OFF- Taste antippen und Tara-Taste wieder loslassen Im Display erscheint "Cal?"</li> <li>4. Die Umschalt-Taste „pcs ↔ g“ so lange drücken, bis im Display „Printer“ erscheint und mit der Taste „20x“ bestätigen. Im Display erscheint 2.400 Bd.</li> <li>5. Mit der Umschalttaste „pcs ↔ g“ die Baudrate auswählen und mit der Taste „20x“ bestätigen. Durch Drücken der Tara-Taste in den Wägemodus zurück kehren.</li> </ol>	PRINTER? 2400 Baud 4800 Baud 4800 Baud X 0,0 g
<b>Baudrate einstellen KERN NKE</b>	<b>Anzeige</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waage einschalten</li> <li>2. Tara-Taste drücken und halten</li> <li>3. ON/OFF- Taste antippen und Tara-Taste wieder loslassen Im Display erscheint "Cal?"</li> <li>4. Die Print-Taste „PRINT“ so lange drücken, bis im Display „Printer“ erscheint und mit der Taste „NET“ bestätigen. Im Display erscheint 2.400 Bd.</li> <li>5. Mit der Print-Taste „PRINT“ die Baudrate auswählen und mit der Taste „NET“ bestätigen. Durch Drücken der Tara-Taste in den Wägemodus zurückkehren.</li> </ol>	PRINTER? 2400 Baud 4800 Baud 4800 Baud X 0,0 g
<b>Baudrate einstellen KERN QKE</b>	<b>Anzeige</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waage einschalten</li> <li>2. Tara-Taste drücken und halten</li> <li>3. ON/OFF- Taste antippen und Tara-Taste wieder loslassen Im Display erscheint "Cal?"</li> <li>4. Die MAX-Taste so lange drücken, bis im Display „Printer“ erscheint und mit der Pfeiltaste „↑“ bestätigen. Im Display erscheint 2.400 Bd.</li> <li>5. Mit der MAX-Taste die Baudrate auswählen und mit der Pfeiltaste „↑“ bestätigen. Durch Drücken der Tara-Taste in den Wägemodus zurückkehren.</li> </ol>	PRINTER? 2400 Baud 4800 Baud 4800 Baud X 0,0 g

## 7.6 Schnittstelle RS 232C

### Datenausgabe über Schnittstelle RS 232C

#### Allgemeines

Voraussetzung für die Datenübertragung zwischen Waage und einem Peripheriegerät (z.B. Drucker, PC ...) ist, dass beide Geräte auf dieselben Schnittstellenparameter (z.B. Baudrate, Parität ...) eingestellt sind.

### 7.6.1 Es gibt 4 Arten der Datenausgabe über RS 232C

#### Datenausgabe durch PRINT- Taste

Der Druckvorgang kann mittels PRINT- Taste ausgelöst werden.

Die Einstellungen AUTOPRINT und AUTOPRINT PC sollten hierbei ausgeschaltet sein.

#### AUTOPRINT (Datenausgabe nach Gewichtsaufgabe)

Die Einstellung AUTOPRINT befindet sich im PRINTER- Pfad und kann dort an- oder abgeschaltet werden. Ist AUTOPRINT aktiv, so wird nach Entlastung der Waage und anschließender Belastung nach Erreichen des Stillstandes der aktuelle Wägewert über die RS 232 Datenschnittstelle gesendet.

#### AUTOPRINT PC (ständige Datenausgabe)

Die Einstellung AUTOPRINT PC befindet sich im PRINTER- Pfad und kann dort an- oder abgeschaltet werden. Ist AUTOPRINT PC aktiv, so werden ständig die aktuellen Wägewerte über die RS 232 Datenschnittstelle gesendet.

#### Datenausgabe durch Fernsteuerkommandos

Mit Fernsteuerkommandos, die als ASCII-Zeichen an die Waage übertragen werden, können folgende Funktionen an der Waage ausgelöst werden (jeweils mit CR, LF abschließen!):

- t        Tarierung
- w        Ein Wägewert (auch instabil) wird von der Waage über die serielle Schnittstelle gesendet
- s        Ein stabiler Wägewert wird von der Waage über die serielle Schnittstelle gesendet.

Nach Empfang eines der Zeichen w oder s sendet die Waage ohne Druckerpause zwischen den Zeichen.

### 7.6.2 Beschreibung des Datentransfers

Jede Datenübertragung hat folgenden Aufbau:

Ohne Numerator

Bit-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		B	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	g	B	B	CR	LF
		B*																

- B\*:        =        Blank oder bei % Autotara an im Nullbereich.
- B, 0, ., g: =        Blank oder Wägewert mit Einheit, je nach Belastung der Waage.
- CR:        =        Carriage Return
- LF:        =        Line Feed

Mit Numerator:

Bit-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	N	N	N	B*	B	B	B	B	B	B	B	0	.	0	B	G	B	B	CR	LF
N:	= Numerator																			

### 7.6.3 Numerator

Der Numerator ist im Menüpunkt „Printer“ untergebracht und kann aktiviert bzw. deaktiviert werden. Bei Datenausgabe über die Printtaste wird dieser um eine Stelle erhöht.

## 7.7 Drucker

Über die serielle Schnittstelle RS 232 kann ein Drucker angeschlossen werden. Im Ausdruck erscheint das Gewicht in Gramm. Im Zählmodus wird die Stückzahl oder die Gewichtsangabe ausgedruckt.

Im Prozentmodus werden die Prozentanteile oder die Gewichtsangabe ausgedruckt.

Der Ausdruck erfolgt auf Betätigung der PRINT- Taste.

Mit dem Numerator kann jeder Ausdruck fortlaufend nummeriert werden.

Durch Ausschalten der Waage oder Benutzung der CLEAR- Funktion wird der Numerator wieder auf (000) gesetzt.

## 7.8 Unterflurwägung

Gegenstände, welche aufgrund ihrer Größe oder Form nicht auf die Waageschale gestellt werden können, können mit Hilfe einer Unterflurwägung gewogen werden.

Gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie die Waage aus.
- Drehen Sie die Waage um, beachten Sie hierbei, dass die Wägeplatte nicht belastet wird.
- Öffnen Sie den Verschlussdeckel am Waagenboden
- Haken zur Unterflurwägung einhängen
- Stellen Sie die Waage über eine Öffnung
- Hängen Sie das Wägegut an den Haken und führen Sie die Wägung durch

### **! Vorsicht !**

**Achten Sie unbedingt darauf, dass der für die Unterflurwägung verwendete Haken stabil genug ist, um das gewünschte Wägegut sicher zu halten (Bruchgefahr). Es ist stets darauf zu achten, dass sich unter der Last keine Lebewesen oder Gegenstände befinden, die Schaden nehmen können.**

### **! Hinweis !**

**Nach Beendigung der Unterflurwägung muss die Öffnung am Waagenboden unbedingt wieder verschlossen werden (Staubschutz)**

## 8 Wartung, Instandhaltung, Entsorgung

### 8.1 Reinigen

Vor der Reinigung trennen Sie das Gerät bitte von der Betriebsspannung.

Benutzen Sie bitte keine aggressiven Reinigungsmittel (Lösungsmittel o.ä.), sondern nur ein mit milder Seifen-lauge angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt und reiben Sie mit einem trockenen, weichen Tuch nach. Lose Probenreste/Pulver können vorsichtig mit einem Pinsel oder Handstaubsauger entfernt werden.

**Verschüttetes Wägegut sofort entfernen.**

### 8.2 Wartung, Instandhaltung

Das Gerät darf nur von geschulten und von KERN autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden.

Vor dem Öffnen vom Netz trennen.

### 8.3 Entsorgung

Die Entsorgung von Verpackung und Gerät ist vom Betreiber nach gültigem nationalem oder regionalem Recht des Benutzerortes durchzuführen.

## 9 Kleine Pannenhilfe

Bei einer Störung im Programmablauf sollte die Waage kurz ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden. Der Wägevorgang muss dann wieder von vorne begonnen werden.

Hilfe:

### **Störung**

### **Mögliche Ursache**

*Die Gewichtsanzeige leuchtet nicht.*

- *Die Waage ist nicht eingeschaltet.*
- *Die Verbindung zum Netz ist unterbrochen (Netzkabel nicht eingesteckt/defekt).*
- *Die Netzspannung ist ausgefallen.*

*Die Gewichtsanzeige ändert sich fortwährend*

- *Luftzug/Luftbewegungen*
- *Vibrationen des Tisches/Bodens*
- *Die Wägeplatte hat Berührung mit Fremdkörpern.*
- *Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung(Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich störendes Gerät ausschalten)*

*Das Wägeergebnis ist offensichtlich Falsch*

- *Die Waagenanzeige steht nicht auf Null*
- *Die Justierung stimmt nicht mehr.*
- *Es herrschen starke Temperaturschwankungen.*
- *Elektromagnetische Felder/ Statische Aufladung(Anderen Aufstellungsort wählen/ falls möglich, störendes Gerät ausschalten)*

Beim Auftreten anderer Fehlermeldungen Waage aus- und nochmals einschalten. Bleibt die Fehlermeldung erhalten, bitte den Hersteller benachrichtigen.

## 10 Konformitätserklärung



# Konformitätserklärung

EC-Konformitätserklärung  
EC- Déclaration de conformité  
EC-Dichiarazione di conformità  
EC- Declaração de conformidade  
EC-Deklaracja zgodności

EC-Declaration of -Conformity  
EC-Declaración de Conformidad  
EC-Conformiteitverklaring  
EC- Prohlášení o shode  
EC-Заявление о соответствии

<b>D</b>	Konformitäts- erklärung	Wir erklären hiermit, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
<b>GB</b>	Declaration of conformity	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
<b>CZ</b>	Prohlášení o shode	Tímto prohlašujeme, že výrobek, kterého se toto prohlášení týká, je v souladu s níže uvedenými normami.
<b>E</b>	Declaración de conformidad	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
<b>F</b>	Déclaration de conformité	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
<b>I</b>	Dichiarazione di conformità	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.
<b>NL</b>	Conformiteit- verklaring	Wij verklaren hiermede dat het product, waarop deze verklaring betrekking heeft, met de hierna vermelde normen overeenstemt.
<b>P</b>	Declaração de conformidade	Declaramos por meio da presente que o produto no qual se refere esta declaração, corresponde às normas seguintes.
<b>PL</b>	Deklaracja zgodności	Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego niniejsze oświadczenie dotyczy, jest zgodny z poniższymi normami.
<b>RUS</b>	Заявление о соответствии	Мы заявляем, что продукт, к которому относится данная декларация, соответствует перечисленным ниже нормам.

## Electronic Balance: KERN CKE, NKE, QKE

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336/EEC EMC	EN 61326: 1997+ A1:1998+ A2:2001 + A3:2003 EN 61000-3-2: 2000 EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Date: 07.01.2008

Signature:

Gottl. KERN & Sohn GmbH  
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH